

陞達實業股份有限公司

~正式聲明~

原文報導如下：

〔記者黃佩君 / 台北報導〕經濟部標檢局今公布對市售延長線的商品檢驗結果，12 件檢驗品中有 4 件品質不合格，不合格率達三成；其中有 2 件構造不符合標準，分別是延長線插頭高度與插座孔尺寸不符合，均可能使延長線或其上的電線脫落，有一定程度安全風險。



經濟部標準檢驗局今天公布市售延長線檢驗結果，兩項產品構造不合格。（標準檢驗局提供）

標檢局針對於高屏地區隨機購樣 12 件延長線進行檢測。經檢測結果發現，品質項目共有 4 件不符合規定，包括「構造檢查」及「重要零組件比對」，另「中文標示」有 2 件不符合。

在構造不符合項目中有兩件不符合標準，分別是接地極刀片高度 22.28mm，高於標準要求的 21.4mm 以下；以及插座孔尺寸 7.43mm，寬於標準要求的 7 正負 0.3mm。標檢局表示，上述情形會使插頭與插座孔不密合，插頭刀片可能從插座中鬆脫，有一定程度安全風險。

根據標檢局報告，構造不符合的兩品項分別是陞達實業公司製造的悠麗電器品牌延長線，價格 399 元；以及太星電業所製造的太星電工品牌延長線，價格 450 元，都屬台灣製且較高單價產品，也是本次抽驗中最貴的兩項產品。

正式回覆說明如下

陞達實業股份有限公司 從事家用延長線插座生產銷售長期以來，用心經營自有品牌悠麗電器，品質頗受業界好評，更為全國第一家通過商檢認證之延長線，並致力於品質、創新、安全的理念，全系列延長線插座產品，除通過台灣 CNS、日本 PSE、中國 CCC…等認證，主要包覆材質更不惜提高成本，一路堅持採取防火最高等級之材質，並非市售一般耐高溫…等字眼之非防火材質。

以上報導之構造檢查不符項目，說明本次我司違反之接地極刀片高度 22.28mm，高於標準要求的 21.4mm 以下，是由於我司接地極刀片之沖壓模具損耗造成尺寸異常過長，導致尺寸高於標準 0.88mm(公釐)約 0.08 公分，對於尺寸異常部分，我司經反映後，已立即改善，並重新送國家認定實驗室測試確認，並單獨針對報導指出插頭刀片之鬆脫疑慮，做出實際測試數據與照片如下頁說明：

測試說明	標準尺寸 /mm	測試尺寸 /mm	尺寸判定	夾持力標 準/kg	測試數據 /kg	判定
接地極刀片	21.4 以下	20.83	OK	1.5-6	3.2	OK
		22.28	NG		2.65	OK

本次地極銅長度 NG 品： 22.28mm



實際測試拉拔力為 3.2kg



地極銅長度合格品： 20.83mm



實際測試拉拔力為 2.65kg



1. 本測試使用地極銅不合格品及合格品於同一室內插座孔進行之比較結果。
2. 此測試結果地極銅 NG 品與地極銅合格品之拉拔力皆為正常。
地極銅 NG 品拉拔力：3.2kg
地極銅合格品拉拔力：2.65kg
3. 若使用不同插座孔測試之數據不會與本測試數據完全相符，是因為各家插座製造商內部結構有所不同所導致。

以上測試可以確保目前接地極刀片，僅為單純的尺寸過長 0.84mm，且不會造成鬆脫問題與疑慮，但我司仍立即完成改善，需更用心後續之加強管理，更會善盡該型號 SD-4431 目前之不合格品的回收，特此如造成消費者之不安，我司深感抱歉，並承諾無條件可替消費者更換良品的服務。

另外指出插座孔尺寸 7.43mm 之異常，寬於標準要求的 7 正負 0.3mm，
此案件異常並非我司之產品，消費者請勿被混淆與誤解，請安心使用
並持續給予我司支持與建議。

陞達實業股份有限公司

聯絡地址：新北市樹林區柑園街一段 209 號之 5

電話：02-2668-9990

傳真：02-2668-6602

公司網站：<http://www.youly.com.tw/>

E - Mail：sales_tw@youly.com.tw



中 華 民 國 1 0 4 年 1 2 月 4 日